

Коэффициент обмотки (трехфазной).

Коэффициент обмотки состоит из двух коэффициентов: коэффициента укорочения k_y шага катушки и коэффициента распределения катушечной группы k_p .

Коэффициент обмотки есть произведение этих двух коэффициентов:

$$k_{об} = k_y \times k_p$$

Коэффициент обмотки всегда меньше единицы, за редким исключением. Значение коэффициента обмотки можно рассматривать как значение $k_{пд}$ катушечной группы в создании магнитного поля полюса. При расчетах коэффициент обмотки вносится в соответствующие расчеты для получения правильного количества витков. Если шаг катушки, принятый при расчете, равен полюсному делению (диаметральному шагу) и не укорачивается, то коэффициент укорочения равен 1. Шаг "у" катушки (обмотки) в моторах свыше нескольких кВт (при внутреннем диаметре примерно более 160 мм.), как правило, выбирается меньшим чем полный (диаметральный) полюсный шаг.

При работе двигателя в его обмотке возникают так называемые гармоники – эдс являющиеся вредными для работы, при сложном взаимодействии между собой полюсов статора, полюсов ротора, зубцов статора и ротора и т. п., 3, 7, 9-я и другие гармоники кратные частоте питания 50 Гц (или 60 Гц). Первая гармоника это и есть частота сети, вторая соответственно 100 Гц, третья 150 Гц, девятая 450 Гц и так далее (так же и четные гармоники 4, 6, 12 и т. п., четные гармоники менее вредны). Для подавления возникновения гармоник выполняется сокращение шага обмотки. В небольших моторах этим можно пренебречь. При сокращении шага заметно снижается расход обмоточного провода, в машинах с жесткими катушками сокращение шага так же может выполняться по технологическим соображениям изготовления обмотки.

Следует заметить, предпочтительно соединение обмотки "звездой", так как при этом гармоники кратные трем практически отсутствуют.

Подсчет коэффициента сокращения (укорочения) шага обмотки.

$$k_y = \cos \frac{\alpha}{2}$$

где α – уменьшение шага выраженное в электрических градусах.

Значение электрических градусов принимается всегда 180° на полюс. То есть в статоре по полной окружности двухполюсного двигателя 360° электрических градусов, в статоре четырехполюсного 720° и так далее. Электрические градусы применяются для удобства расчетов.

Пример. 36 пазовый 4 полюсный мотор. Требуется подсчитать коэффициент укорочения шага обмотки.

$$\text{шаг обмотки: } y = \frac{36}{4} = 9$$

Шаг 9, то есть из 1 паза в 10 является полным или диаметрально, если это значение так и остается, то коэффициент укорочения остается равным 1, $k_y = 1$.

Принимаем укорочение шага на 2 паза, $9 - 2 = 7$ (полный: $y = 9$, укороченный: $ук = 7$). Подсчитаем сколько электрических градусов приходится на один паз статора.

$$\frac{360^\circ \times p}{Z} = \frac{180^\circ \times 2p}{Z} = \frac{720^\circ}{36} = 20^\circ$$

здесь $2p$ – количество полюсов или p – пар полюсов, Z – количество пазов статора.

Другая формула для α :

$$\alpha = \frac{180^\circ}{Zp} = \frac{180^\circ}{9} = 20^\circ$$

где 180° электрических градусов приходящихся на каждый полюс, Zp – пазов статора на полюс: 36 пазов/4 полюса = 9 пазов на полюс.

Подсчитаем на сколько электрических градусов сократится шаг:

$$(9 \times 20^\circ) - (7 \times 20^\circ) = 180^\circ - 140^\circ = 40^\circ$$

или

$$180^\circ \times \frac{2}{9} = 40^\circ \quad \text{или, так же очевидно: } 2 \text{ паза} \times \alpha = 2 \times 20^\circ = 40^\circ$$

получим коэффициент укорочения:

$$k_y = \cos \frac{\alpha}{2} = \cos \frac{40^\circ}{2} = \cos 20^\circ = 0,9396$$

Другие равнозначные формулы:

$$k_y = \sin \left(\frac{y_k}{y} \times 90^\circ \right) = \sin \left(\frac{7}{9} \times 90^\circ \right) = \sin 70^\circ = 0,9396$$

или

$$k_y = \sin \frac{180^\circ \times p \times y_k}{Z} = \frac{180^\circ \times 2 \times 7}{36} = 0,9396$$



или

$$k_y = \sin \left(\frac{y_k \times 90^\circ}{y} \right) = \sin \left(\frac{7 \times 90^\circ}{9} \right) \quad \text{или} \quad k_y = \cos \left(\frac{(y - y_k) \times 90^\circ}{y} \right) = \cos \left(\frac{(9 - 7) \times 90^\circ}{9} \right)$$

где: y_k – сокращенный шаг, в нашем примере 7, y – полный шаг 9 (1 – 10, из первого паза в десятый), p – пар полюсов, Z – количество пазов статора.

Для получения синуса или косинуса полученных значений можно воспользоваться калькулятором (в том числе имеющимся на вашем компьютере) или готовыми таблицами В. М. Брадиса значений синуса, косинуса.

Полученный коэффициент относится как к однослойным, так и к двухслойным обмоткам, двухслойная обмотка дает более лучшее распределение магнитного потока в воздушном зазоре. Коэффициент укорочения шага катушек в некоторой степени также зависит от количества пазов на полюс и в любом случае уменьшение шага не должно быть излишним. Сокращение шага катушки обычно записывается как соотношение значения полного шага к значению укороченного, т. е как часть от полного, в выше приведенном примере $7/9 = 0,777$ ($\approx 78\%$ или $0,78$), по полученной цифре можно найти коэффициент укорочения и коэффициент обмотки в готовых таблицах. Идеальный шаг для двигателя с 4 или более полюсами составляет $\sim 83\%$ полного шага. Для 2 полюсной обмотки обычно требуется использование более короткого шага, чтобы мотор был более эффективным, предпочтительное сокращение шага составляет $\sim 67\%$.

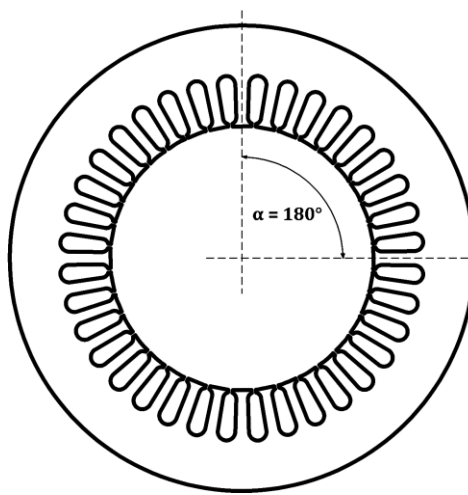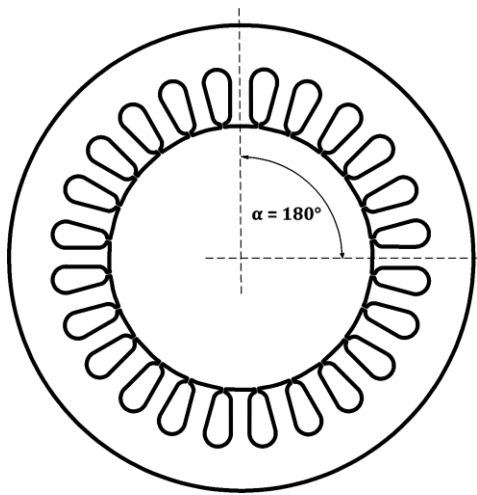

Пример статора 24
и 36 пазов на 4
полюса
и угол 180°
электрических
градусов одного
полюса.

Коэффициент распределения.

Коэффициент распределения k_p учитывает тот факт, что все катушки в группе не находятся в центре полюса. Катушки не сосредоточены на полюсе, как в двигателях постоянного тока, они рассредоточены, распределены по нескольким пазам. Поскольку катушки распределены, концентрация создаваемого ими магнитного поля несколько рассеивается. Коэффициент распределения так же как и коэффициент сокращения шага можно условно рассматривать как $k_{пд}$ в создании магнитных силовых линий.

Коэффициент распределения k_p при целом q подсчитывается по следующей формуле:

$$k_p = \frac{\sin \frac{q \times \alpha}{2}}{q \times \sin \frac{\alpha}{2}} \quad \text{или} \quad k_p = \frac{0,5}{q \times \sin \frac{30^\circ}{q}}$$

Пример. 36 пазовый 4 полюсный трехфазный мотор. Требуется подсчитать коэффициент распределения обмотки.

Пазов на полюс и фазу q :

$$q = \frac{Z}{2p \times m} = \frac{36}{4 \times 3} = 3$$

Z – количество пазов статора, $2p$ – количество полюсов, m – количество фаз (обычно 3).

$$\text{пазов на полюс: } Z_p = \frac{36}{4} = 9 \quad \text{или так же пазов на полюс и фазу: } q = \frac{Z_p}{m} = \frac{9}{3} = 3$$

здесь Z_p – количество пазов на один полюс.

Электрический угол занимаемый одним пазом:

$$\alpha = \frac{180^\circ}{Z_p} = \frac{180^\circ}{9} = 20^\circ$$

пример коэффициента распределения:

$$k_p = \frac{\sin \frac{q \times \alpha}{2}}{q \times \sin \frac{\alpha}{2}} = \frac{\sin \frac{3 \times 20^\circ}{2}}{3 \times \sin \frac{20^\circ}{2}} = \frac{\sin 30^\circ}{3 \times \sin 10^\circ} = \frac{0,5}{0,52094} = 0,9598$$

Пазовые стороны одной катушечной группы, расположенные в соседних пазах, занимают q пазов и образуют фазную зону, определяемую углом:

$$\alpha\phi = \frac{180^\circ \times 2p \times q}{Z} \quad \text{для примера: } \alpha\phi = \frac{180^\circ \times 4 \times 3}{36} = 60^\circ$$

На практике почти исключительно применяются такие шестидесятиградусные обмотки ($180^\circ/3 = 60^\circ$ электрических градусов на фазу). В некоторых случаях применяются обмотки называемые "с расширенной фазной зоной" улучшающей форму магнитного поля, где фаза занимает несколько больший угол, за счет большего q , чем при расчете при 60° . Например, для предыдущего примера $q = 4$, вместо $q = 3$:

Угол занимаемый фазой:

$$\alpha\phi = \frac{180^\circ \times 2p \times q}{Z} = \frac{180^\circ \times 4 \times 4}{36} = 80^\circ$$

коэффициент распределения при этом:

$$k_p = \frac{\sin \frac{\alpha\phi}{2}}{q \times \sin \frac{\alpha\phi}{2 \times q}}$$

пример коэффициента распределения:

$$k_p = \frac{\sin \frac{\alpha\phi}{2}}{q \times \sin \frac{\alpha\phi}{2 \times q}} = \frac{\sin \frac{80^\circ}{2}}{4 \times \sin \frac{80^\circ}{2 \times 4}} = \frac{\sin 40^\circ}{4 \times \sin 10^\circ} = \frac{0,64278}{0,69459} = 0,925409$$

Коэффициент распределения при дробном q .

При дробном числе пазов на полюс и фазу вместо q подставляют $N = b \times d + c$. Где b – целая часть дробного q , c – числитель, d – знаменатель (знаменатель дробной части), N – числитель неправильной дроби:

$$q = b + \frac{c}{d} = \frac{N}{d}$$

Например:

для $q = 2,5 = \frac{5}{2} = 2\frac{1}{2}$ можно записать $b = 2, c = 1, d = 2$: $N = b \times d + c = 2 \times 2 + 1 = 5$

для $q = 1,125 = \frac{9}{8} = 1\frac{1}{8}$ можно записать $b = 1, c = 1, d = 8$: $N = b \times d + c = 1 \times 8 + 1 = 9$

для $q = 2,66667 = \frac{8}{3} = 2\frac{2}{3}$ можно записать $b = 2, c = 2, d = 3$: $N = b \times d + c = 2 \times 3 + 2 = 8$

для $q = 2,75 = \frac{11}{4} = 2\frac{3}{4}$ можно записать $b = 2, c = 3, d = 4$: $N = b \times d + c = 2 \times 4 + 3 = 11$

для $q = 0,8 = \frac{4}{5}$,

и например для $q = 2,75 = \frac{11}{4} = 2\frac{3}{4}$:

$$k_p = \frac{0,5}{N \times \sin \frac{30^\circ}{N}} = \frac{0,5}{11 \times \sin \frac{30^\circ}{11}} = \frac{0,5}{0,523401} = 0,95529$$

Таким образом, обмоточный коэффициент трехфазной рассчитываемой обмотки (для целого q):

$$k_{об} = \cos \frac{\alpha}{2} \times \frac{\sin \frac{q \times \alpha}{2}}{q \times \sin \frac{\alpha}{2}}$$

В левую или правую части можно поставить другую формулу, из альтернативных приведенных выше, более удобную расчетчику или для требуемого случая расчета. Коэффициент обмотки $k_{об}$ для приведенного примера составит:

$$k_{об} = k_u \text{ коэф. сокр. шага} \times k_p \text{ коэф. распределения} = 0,9396 \times 0,9598 = 0,9018$$

Для однофазного электродвигателя (рассматриваемого как двухфазный) при половине пазов занятых основной и половине пазов статора занятых вспомогательной обмоткой, q пазов на полюс и фазу, например при общем количестве пазов статора 24 и $2p = 2$:
 q_A основной обмотки:

$$q_A = \frac{Z_A}{2p} = \frac{12}{2} = 6$$

q_B вспомогательной обмотки:

$$q_B = \frac{Z_B}{2p} = \frac{12}{2} = 6$$

где Z_A и Z_B – количество пазов занятой основной обмоткой и вспомогательной обмоткой. Угол занимаемый фазой A :

$$\alpha_{\phi A} = \frac{180^\circ \times 2p \times q}{Z} = \frac{180^\circ \times 2 \times 6}{24} = 90^\circ$$

Z – количество пазов статора. Коэффициент распределения для основной обмотки A :

$$k_{pA} = \frac{\sin \frac{\alpha_{\phi A}}{2}}{q_A \times \sin \frac{\alpha_{\phi A}}{2 \times q}} = \frac{\sin \frac{90}{2}}{6 \times \sin \frac{90}{2 \times 6}} = \frac{0,7071}{0,78315} \approx 0,9028$$

Или уравнение можно сократить, но оно пригодно только при занятии обмотками равного количества пазов, по $\frac{1}{2}$ части всех пазов статора:

$$k_{pAB} = \frac{0,7071}{q_{AB} \times \sin \frac{45^\circ}{q_{AB}}}$$

где q_{AB} – пазов на полюс и фазу основной или вспомогательной обмотки, $\sin 45 = 0,7071$. Для однофазного при $\frac{2}{3}$ пазов занятых основной и $\frac{1}{3}$ пазов вспомогательной обмотки q на полюс и фазу, например при общем количестве пазов статора 24 и $2p = 2$:
 q_A основной обмотки:

$$q_A = \frac{Z_A}{2p} = \frac{16}{2} = 8$$

q_B вспомогательной обмотки:

$$q_B = \frac{Z_B}{2p} = \frac{8}{2} = 4$$

где Z_A и Z_B – количество пазов занятой основной обмоткой и вспомогательной обмоткой. $(Z_A/3) \times 2 = (24/3) \times 2 = 16$. $(Z_B/3) \times 1 = (24/3) \times 1 = 8$.

$$\alpha_{\phi A} = \frac{180^\circ \times 2p \times q}{Z} = \frac{180^\circ \times 2 \times 8}{24} = 120^\circ$$

Z – количество пазов статора.

коэффициент распределения для основной обмотки A :

$$k_{pA} = \frac{\sin \frac{\alpha \phi A}{2}}{q_A \times \sin \frac{\alpha \phi A}{2 \times q}} = \frac{\sin \frac{120}{2}}{8 \times \sin \frac{120}{2 \times 8}} = \frac{0,86602}{1,044209} \approx 0,8293$$

Для вспомогательной обмотки B расчет коэффициента распределения аналогичен. Коэффициент укорочения k_u однофазного рассчитывается так же как и для трехфазного двигателя. Здесь в примерах итоговые цифры приведены с точностью до 4-й цифры после запятой. В готовых таблицах справочной литературы данные обычно указываются до 3 или до 2 цифры с некоторым округлением.

Коэффициент скоса пазов.

Коэффициент скоса пазов не применяется при расчете обмотки статора, так как на статоре скашивание пазов не делают. Однако может быть использован при расчете ротора (в том числе короткозамкнутого при проектировании). Не редко в электродвигателях выполняют скос пазов ротора для подавления электромагнитного шума и паразитных так называемых гармоник, что так же влияет на ЭДС обмотки, так же как и коэффициент укорочения шага и коэффициент распределения обмотки по пазам. Коэффициент скоса пазов не велик и обычно им пренебрегают, но он может быть внесен в расчет обмоточного коэффициента ротора, обмоточный коэффициент $k_{об}$ ротора выполняется по тем же уравнениям что и статора. Коэффициент скоса пазов:

$$k_s = 1 - \frac{\sin \frac{\alpha}{2} \times \frac{bs}{t}}{\frac{\alpha}{2} \times \frac{bs}{t}} \quad t = \frac{\pi \times Da}{Z}$$

где bs – скос паза ротора, t – пазовое деление ротора (шаг паза):

$$\alpha - \text{угол между соседними пазами в электрических градусах: } \alpha = \frac{180^\circ \times 2p}{Z}$$

bs/t = скос паза ротора/шаг паза статора – относительный скос пазов, соотношение между пазовым делением и скосом паза ротора, bs – скос пазов ротора, величина смещения, мм., π – число "пи", Da – диаметр ротора, мм., Z – количество пазов ротора. Часто скос паза ротора выполняют как раз на одно пазовое деление, при этом соотношение bs/t в таком случае равно 1. Пример. Фазный ротор $Z = 36$ пазов, $2p = 6$, диаметр $Da = 210$ мм., скос пазов выполнен на пазовое деление. Пазовое деление, длина части окружности ротора на которое выполнен скос пазов:

$$bs = \frac{\pi \times Da}{Z} = \frac{3,14159 \times 210}{36} = 18,325 \text{ мм.}$$

$$\alpha = \frac{180^\circ \times 2p}{Z} = \frac{180^\circ \times 6}{36} = 30^\circ$$

коэффициент скоса пазов:

$$k_s = 1 - \frac{\sin \frac{\alpha}{2} \times \frac{bs}{t}}{\frac{\alpha}{2} \times \frac{bs}{t}} = 1 - \frac{\sin \frac{30^\circ}{2} \times \frac{18,325}{18,325}}{\frac{30^\circ}{2} \times \frac{18,325}{18,325}} = 1 - \frac{\sin 15^\circ \times 1}{15^\circ \times 1} = 1 - \frac{0,258819}{15} = 0,9827$$

Таким образом коэффициент скоса пазов вносится в произведение других коэффициентов, распределения и укорочения и коэффициент обмотки: $k_{об} = k_u \times k_p \times k_s$.

Шаг обмотки средний.

В равнокатушечной обмотке, в которой все катушки имеют одинаковый шаг и одинаковое число витков, коэффициент укорочения обмотки будет равен коэффициенту укорочения витка, постоянному для всех витков обмотки. В обмотках с разными шагами катушек или с разным числом витков в катушках, например в концентрических или одно-двух-слойных, укорочение витков разных катушек уже не будет одинаковым. Поэтому для расчета коэффициента укорочения фазы обмотки пользуются не действительным шагом катушек y , а расчетным y_p , который для различных типов обмоток определяется следующим образом.

Для двухслойных обмоток, в которых шаги всех катушек по пазам одинаковы, т. е. для всех двухслойных обмоток, за исключением двухслойных концентрических, расчетный шаг равен реальному шагу катушек по пазам:

$$y_p = y$$

Для двухслойных концентрических обмоток расчетный шаг равен среднему шагу катушек в катушечной группе:

$$y_p = \frac{y_b + y_m}{2}$$

где y_b и y_m - шаги по пазам наибольшей и наименьшей катушек в катушечной группе.

Для одно- двухслойных обмоток (концентрических), в которых часть катушек имеет удвоенное число витков по сравнению с остальными, расчетный шаг определяется в зависимости от числа таких катушек и от числа пазов на полюс и фазу:

$$y_p = q \times (m - 1) + 2 \times N_6$$

где N_6 - число катушек с удвоенным числом витков в каждой катушечной группе. В трехфазных машинах ($m = 3$) наибольшее распространение среди одно- двухслойных обмоток получили обмотки с одной большой катушкой (катушкой с удвоенным числом витков - $N_6 = 1$). Для таких обмоток выражение для определения расчетного шага упрощается:

$$y_p = (q + 1) \times 2$$

Средний шаг разношаговых катушек, концентрических в том числе, является частное от суммы шагов всех катушек:

$$y_p = \frac{y_1 + y_2 + y_3 \dots + y_n}{q}$$

Например, однослойная обмотка в "развалку" при $q = 3$, две катушки имеют шаги 1 – 9, 1 – 9, и одна 1 – 7, то есть шаги 8, 8 и 7 средний шаг обмотки:

$$y_p = \frac{8 + 8 + 7}{3} = 7,66$$

Важное замечание. В обмотках с синусным распределением витков по пазам коэффициент обмотки рассчитывается совершенно по иному. Методика расчета изложена в соответствующей литературе. Связано это с большей эффективностью образования магнитного поля при синусном распределении витков по пазам и поэтому величина обмоточного коэффициента при синусном распределении будет заметно больше чем в обычной обмотке и выше приведенная методика и примеры расчета не применимы к синусной обмотке.

Литература

- Кучера Я., Гапл Й. "Обмотки электрических вращательных машин", 1963 г., стр. 315.
- Шенфер К. И. "Асинхронные машины", 1938 г. гл. III, стр. 40.
- Сергеев П. С., Виноградов Н. В., Горяинов Ф. А. "Проектирование электрических машин", 1970 г., 618 стр.
- Девотченко Ф. С. "Замена обмотки трехфазных электродвигателей", часть 1, 1991 г., стр. 38, 198.
- Копылов И. П. "Проектирование электрических машин", 1980 г., стр. 82, 205, 284.
- Жерве Г. К. "Обмотки электрических машин", 1989 г., стр. 98 – 112.
- Кацман М. М., "Расчет и конструирование электрических машин", 1984 г., стр. 74, 76
- Dr. Suad Ibrahim Shahl, lecture "Electrical machines II", 2010 г.
- Постников И. М., "Проектирование электрических машин", 1960, стр. 545
- Копылов И. П. "Проектирование электрических машин", 2022 г., стр. 119.

Rev. 06 09 September 2025